



Ford Focus, tot bouwjaar 04/2001 Alle modellen

Kentekenverlichting brandt niet of is doorgeroest.

Als de kentekenverlichting niet brandt of is doorgeroest, kan dit worden veroorzaakt door waterindringing via de behuizing van de lamp en de afdichting van de handgreep van de kofferbak. Om het probleem op te lossen moet de kentekenverlichting worden vervangen door een nieuwere versie. Bovendien moet de afdichting van de handgreep van de kofferbak worden vervangen. Bij voertuigen met bouwjaar tot 04/2000 moet de volledige handgreep van de kofferbak worden vervangen.

Ga voor het verwijderen van de handgreep van de kofferbak als volgt te werk:

- Verwijder het paneel van de kofferbak.
- Verwijder de handgreep van de kofferbak (drie schroeven) en maak de kabel van de kentekenverlichting los.
- Bij voertuigen met bouwjaar vanaf 05/2000 moet u de afdichting verwijderen en vervangen.
- Bij voertuigen met bouwjaar tot 04/2000 moet u de oude handgreep verwijderen en vervangen door een nieuwe. Maak vóór montage het te lijmen oppervlak van de afdichting goed schoon.
- Klem de aangepaste kentekenverlichting in de greep.
- Monteer alle onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Controleer de werking.

