



VW Golf V

LED – Achterlicht/waarschuwingsknipperlicht functioneert niet

Als bij deze auto, die is voorzien van het Hella LED-achterlicht 2VP 009 500-801 (zilver/rood, zie afb. 1), wordt geconstateerd dat het waarschuwingsknipperlicht niet functioneert, kan dit het gevolg zijn van een verandering in de boardelektronica. Het kan gebeuren dat deze functie niet kan worden gegarandeerd als de motor is uitgeschakeld en het waarschuwingsknipperlicht is geactiveerd.


Vanaf modeljaar 2006 (KW 22, 2005) heeft de producent de boardelektronica aangepast. Waarschijnlijk zijn per KW 17/06 gemodificeerde sets beschikbaar. Voor auto's die al voorzien zijn van dit achterlicht, geldt de volgende regeling:

- Bij auto's met een productiedatum tot KW 22/2005 doet het probleem zich niet voor. De productiedatum staat op de achterzijde van de lamp (zie afb. 2).
- Vanaf modeljaar 2006 (met dakantenne) worden in geval van klachten van klanten de LED-lampen gratis vervangen door de gemodificeerde versie.

De versie 2VP 009 500-831 (zilver/zwart) zal vanaf de seriestart in KW 17/06 standaard met geactualiseerde LED-printplaat worden geleverd.



Afb. 1

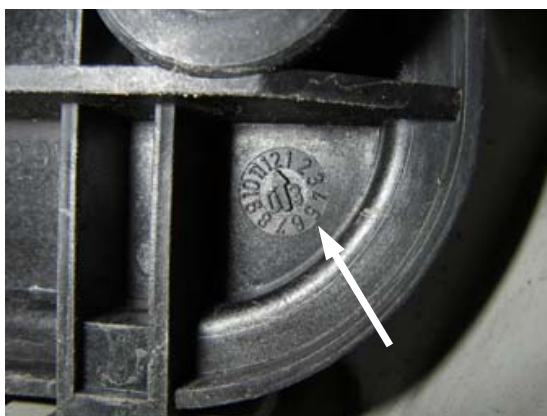

Afb. 2