



Peugeot 307 CC Vanaf bouwjaar 2004 Alle motoren

Achterlichten werken niet

Als bovengenoemde fout wordt geconstateerd, kan een defecte kentekenverlichting hiervan de oorzaak zijn. Er is geen foutcode aanwezig. Ook zijn de zekeringen, kabels en stekkerverbindingen in orde. In dit geval is de lampenuitvalcontrole de oorzaak. De linker of rechter kentekenverlichting is respectievelijk met het linker of rechter achterlicht verbonden. Als door de comfortregeleenheid een defecte kentekenverlichting wordt herkend, wordt het bijbehorende achterlicht uitgeschakeld. Als de gloeilamp van de kentekenverlichting wordt vervangen, werkt ook het achterlicht weer. Alleen de CC-variant van de 307 beschikt over dit type functiebewaking resp. schakeling.