



## **Jeep Compass Bouwjaar: 02/2013 – 04/2013 Bi-halogenen-koplampen**

### **Dagrijverlichting dimt aan de verkeerde kant**

Bij de bovengenoemde voertuigen wordt erover geklaagd dat de dagrijverlichting bij gebruik van de richtingaanwijzer aan de tegenover gelegen zijde wordt gedimd of wordt uitgeschakeld.

Het bovengenoemde probleem wordt in dit geval veroorzaakt door verwisselde aansluitingen bij de stekker in de relaiskast van het dashboard.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al onderkend en de eigenaren van de betreffende voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Bij de officiële dealer worden bij de betroffen voertuigen de posities van de draden WT/GN = (wit/groen) en WT/BL = (wit/blauw) op de stekker (relaiskast/dashboard) met elkaar omgewisseld.