



Mercedes Benz C-Klasse (W 203)

Knipperlicht werkt niet


Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door contactproblemen. Door een te lage contactdruk tussen lamphouder van de gloeilamp en de koplamp, ontstaan te hoge overgangswaarden. Deze resulteren in oververhitting en de contacten branden door. In dit geval dient u een nieuwe kabelset in te bouwen, die verkrijgbaar is bij de fabrikant. Ga als volgt te werk:

- Verwijder de lamphouder uit de betreffende koplamp.
- Controleer de contacten aan de buitenkant van de lamphouder op beschadigingen (doorgebrande contacten enz.).
- Maak in geval van schade de centrale stekker van de koplamp los.
- Maak de ontgrendeling van het stekkercontact van de aanvoerleiding (zie afb. 1, punt 1) met daartoe geschikt gereedschap los en trek deze uit de centrale stekker (zie afb. 1, punt 2). Kleuren van de aanvoerleiding: **rechts:** zwart/groen
links: zwart/wit
- **Voorzichtig!** Bij sommige stekkers moet eerst de klembeugel voor alle contacten worden ontgrendeld (zie afb. 1, punt 3).
- Sluit de open steekplaats af met de afsluitplug.
- Steek de aanvoerleiding (zie afb. 2, punt 1) in het stekkerhuis van de reparatieset (zie afb. 2, punt 2).
- Verbind het stekkerhuis (zie afb. 2, punt 3) met de stekker van de kabelset (zie afb. 2, punt 4).
- Sluit de ring (zie afb. 2, punt 5) aan op een daartoe geschikt massapunt.


Flits-info



- Bevestig een nieuwe lamphouder met gloeilamp in de koplamp.
- Bevestig de reparatiekabelset met kabelbandjes langs de kabelset van de auto.
- Controleer de werking van het knipperlicht.

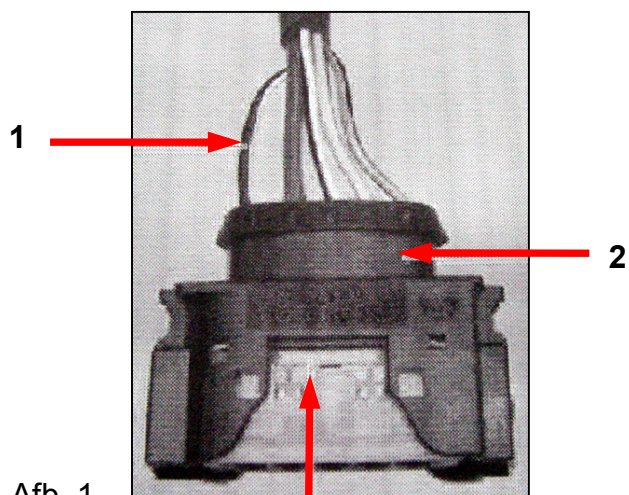

Afb. 1

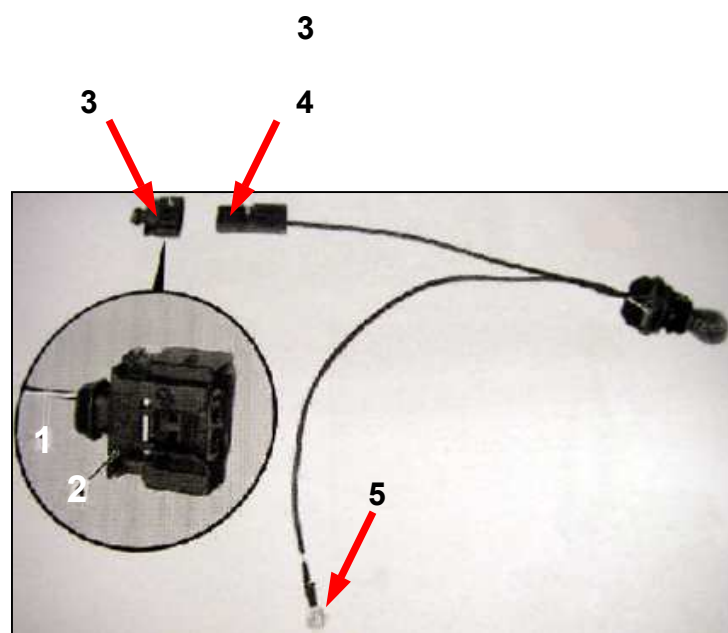

Afb. 2