



Mercedes Benz C-Klasse (W 203)

Parkeerlicht valt uit

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door defecte gloeilampen. De klant klaagt er bovendien over dat de gloeilampen opvallend vaak defect zijn. De oorzaak hiervan is dat gloeilampen een nominale spanning van 13,2 Volt hebben en ook voor dit spanningsgebied zijn ontwikkeld. De boordspanning van dit voertuig ligt echter tussen 13,4 en 14,8 Volt. Hierdoor neemt de levensduur van de gloeilampen aanzienlijk af. De fabrikant levert daarom een extra weerstandskabel, die de spanning met 1 Volt verlaagt. Deze kabel wordt gemonteerd tussen de stekker van de achterlichten en de houder van de gloeilamp. De kabel is voor beide zijden identiek. Vanaf bouwjaar 12/2002 zijn deze kabels standaard ingebouwd.

Flits-info