



Mercedes Benz E-Klasse (W210)

Onvoldoende reiniging van de koplampen

Dit probleem kan meerdere oorzaken hebben:

- Centrifugaalpomp draait niet
- Slang lek
- Ventiel defect of verstopt
- Sproeier verstopt
- Telescooparm beschadigd



Procedure:

- Schakel de wasfunctie in. Als de centrifugaalpomp niet draait (duidelijk hoorbaar loopruis), dient u de spanning en de zekering te controleren en eventueel te vervangen.
- Is de voedingsspanning in orde, controleer of vervang dan de pomp.
- Controleer de slangen of leg ze zodanig dat het water er goed doorheen kan stromen. Verhelp lekkages of repareer de slang.
- Controleer de ventielen in de slangen op verontreiniging. Spoel het systeem door om vreemde deeltjes te verwijderen.
- Controleer de sproeiers aan het eind van de telescooparm op verontreiniging. Spoel het systeem door om vreemde deeltjes te verwijderen.
- Controleer de werking van de telescooparm. Indien nodig repareren of vervangen.
- Stel de sproeiers na het repareren in voor optimale reiniging.