



VW Golf IV, Bora **Alle modellen met standaard** **xenonkoplampen**

Koplampen schijnen te laag.

Wanneer de koplampen van deze auto's te laag schijnen en de lichthoogteregeling niet werkt, ligt dit mogelijk aan een softwarefout in de regeleenheid van de lichthoogteregeling. Om dit probleem op te lossen, dient u met een daartoe geschikt diagnoseapparaat de softwareversie van de regeleenheid te controleren. Als de regeleenheid softwareversie V03 bevat, dient u de regeleenheid te vervangen door een exemplaar met softwareversie V05 of V06.

Na het vervangen van de regeleenheid dient u de basisinstelling van de koplampen opnieuw in te stellen. Let er daarbij op dat u de regeleenheid met het diagnoseapparaat in de instelmodus dient te zetten. Deze basisinstelling wordt door de regeleenheid opgeslagen.

flits-info

