



VW Golf III Cabrio en Golf IV

Dauw in schijnwerper

Het bovengenoemde probleem kan worden veroorzaakt door de ventilatieopeningen en/of beschadigde pakkingen van de kap van de schijnwerper. In de schijnwerper is circulatie van lucht noodzakelijk. Hiervoor zorgen de ventilatieopeningen in de schijnwerper. Vooral in koude/vochtige seizoenen kan de hoge luchtvochtigheid in de schijnwerpers ertoe leiden dat het lampglas beslaat. Gewoonlijk lost deze aanslag, bij ingeschakeld dimlicht, na kort tijd op. Als de luchtvochtigheid echter te hoog is, condenseert de aanslag tot waterdruppels. Om de luchtcirculatie in de schijnwerper te verbeteren, dient u het stoffilter in de ventilatieopeningen te verwijderen. Vanaf mei 1998 zijn de filters niet meer ingebouwd. Ga als volgt te werk.



- Controleer de pakking van de kap op schade.
- Verwijder de ventilatiekappen (zie afb.).
- Verwijder de filters met een schroevendraaier of draad.
- Monteer de ventilatiekappen terug.