



KRÓTKA INFORMACJA

Fiat
Nuova Punto
Kod silnika: 199 A3.000
Rok produkcji: 2005-2010

Sporadyczne świecenie lampki kontrolnej ABS

Kod błędu P0504

W przypadku wyżej wymienionych modeli pojazdów może sporadycznie świecić lampka kontrolna systemu zapobiegającego blokowaniu hamulców. Jednocześnie w pamięci sterownika silnika zapisywany jest kod błędu P0504.

W niektórych sytuacjach może dodatkowo świecić lampka awaryjna asystenta ruszania pod górę.

Przyczyna

Przyczyną tej usterki mogą być nieprawidłowo zablokowane bolce stykowe we wtyczce przełącznika pedału hamulca.

Rozwiązanie problemu

W takiej sytuacji należy sprawdzić złącze wtykowe oraz kabel pedału hamulca i w razie potrzeby dokonać naprawy w wymaganym zakresie.

Następnie usunąć zawartość pamięci błędów i przeprowadzić jazdę próbną