

# KRÓTKIE INFORMACJE



## Lancia Ypsilon (843) VIN: 3002025 - 3082107 Wszystkie modele z elektronicznym programem stabilizacji (ESP)

### Kod błędu C 1131

#### Lampka ostrzegawcza ESP świeci

Jeżeli powyższy kod błędu zostaje stwierdzony w związku ze świecącą lampką kontrolną ESP, możliwą przyczyną może być czujnik ciśnienia płynu hamulcowego. Błąd prawidłowości sygnału w analizie ciśnienia prowadzi w tej sytuacji do zapisania błędu w sterowniku.

Ponieważ pomiar w czujniku jest niemożliwy, w takim przypadku należy najpierw sprawdzić zasilanie napięciowe i peryferia układu ESP. Jeżeli wszystkie wyniki kontroli odpowiadają wartościom zadany, należy wymienić czujnik ciśnienia.

### Wskazówka

Czujnik ciśnienia płynu hamulcowego jest zainstalowany w zespole hydraulicznym (A) i osobna wymiana jest niemożliwa. W przypadku uszkodzenia należy więc wymienić cały zespół hydrauliczny.

