

KRÓTKIE INFORMACJE



Lancia Ypsilon (843) Wszystkie modele do VIN 3027759 Rok produkcji: 2003 – 2011

Wibracje i odgłosy na tylnej osi

W przypadku stwierdzenia wymienionej usterki może ona mieć związek z prowadnicami cięgien linek hamulca ręcznego. Wibracje lub odgłosy występują przede wszystkim na nierównej nawierzchni.

W takiej sytuacji może się zdarzyć, że luz cięgna w klamrze mocującej jest za duży i to powoduje wydawanie grzechoczących odgłosów przy silnych ruchach podwozia.

W takim przypadku należy wyjąć cięgno z klamry mocującej, wyrównać luz tolerancji paskiem filcowym, a następnie ponownie przymocować.

Dodatkowo należy zabezpieczyć klamrę mocującą opaską kablową.

Uszkodzone części należy wymienić.

