



# KRÓTKA INFORMACJA

## **Mercedes Benz Klasa E (W211) Rok produkcji: 2002-2005 Wszystkie modele z hamulcem elektrohydraulicznym (SBC)**

**Świeci się lampka kontrolna ABS  
Kody błędów w sterowniku:  
C0249F „Za długi czas włączenia”  
C2258 „Czas hamowania ABS”**

Jeśli w powyższych samochodach w sterowniku ABS zostaną zapisane podane kody błędów, jedną z przyczyn może być osiągnięcie zalecanej żywotności sterownika ABS i jednostki hydraulicznej.

Aby zapewnić bezpieczne działanie układu, w sterowniku jest zapisany określony przez producenta układu okres eksploatacji poszczególnych elementów. Poza czasem pracy pompy sterownik rejestruje również liczbę wykonanych operacji hamowania.

Po zarejestrowaniu określonej wartości licznika hamulca następuje osiągnięcie tzw. limitu serwisowego i trzeba wymienić jednostkę hydrauliczną.



### **Przebieg**

Podane kody błędów nie muszą być jednoznaczne z koniecznością wymiany jednostki hydraulicznej SBC (na zdjęciu).

Aby wykluczyć inne możliwe przyczyny, należy sprawdzić najpierw układ hamulcowy. Dopiero w razie braku usterek elektrycznych i mechanicznych trzeba wymienić jednostkę hydrauliczną ABS.