



KRÓTKA INFORMACJA

Opel Corsa D **Rok produkcji: od 2007** **Wszystkie modele**

Świecąca lampka ostrzegawcza układu ABS **Błąd C0035 lub C0040 w sterowniku**

Jeśli w podanych powyżej samochodach pojawi się błąd C0035 „Czujnik prędkości obrotowej przedniego lewego koła” lub C0040 „Czujnik prędkości obrotowej przedniego prawego koła”, przyczyną może być zabrudzenie pierścienia czujnika ABS.

W takim przypadku przed wymianą czujników należy wykonać następujące czynności:

- Wymontować czujnik ABS
- Przez otwór w zwrotnicy sprawdzić, czy pierścień czujnika nie jest zabrudzony smarem lub innymi zanieczyszczeniami
- W razie potrzeby pierścień czujnika ABS wyczyścić patyczkiem do uszu zmoczonym w środku do czyszczenia hamulców
- Elementy osuszyć sprężonym powietrzem

Następnie sprawdzić pierścień czujnika, czy wyczyszczenie przyniosło oczekiwany efekt.