



Audi A6

Rok budowy od 08.2001 do 03.2005

Z silnikiem 2.0 L o kodzie ALT

Silnik nie uruchamia się

W razie reklamacji wyżej wymienionego błędu możliwą przyczyną może być wadliwy przekaźnik sterowania silnika. Dodatkowo może się zdarzyć, że po pomyślnym uruchomieniu silnika zgaśnie on podczas jazdy. W pamięci błędów mogą pojawić się następujące kody:

- P0685 Versorgungsrelais für Motorsteuergerät/Antriebssteuergerät □ offener Stromkreis [Przekaźnik sterownika silnika/sterownik napędu □ obwód otwarty].
- P0688 Motorsteuerrelais □ Kurzschluss an Batterie Plus [Przekaźnik sterowania silnikiem □ zwarcie do plusa akumulatora].
- P1517 Motorsteuerrelais □ Fehlfunktion Stromkreis [Przekaźnik sterowania silnikiem □ błądne działanie obwód prądowy].

W tym przypadku należy wymienić przekaźnik sterowania silnikiem (Rys. stanowisko wtykowe 3). Znajduje się ono w skrzynce bezpieczników, z przodu po lewej komory silnika. Na koniec skasować jeszcze pamięć błędów.

