



Audi, rok produkcji: 1997-2003

Przerwy albo trzeszczenie przy odtworzeniu płyt CD

Jeśli w wyżej wymienionych pojazdach przy odtwarzaniu oryginalnych płyt CD słyszalne są przerwy albo trzeszczenie, może to mieć związek z ochroną płyt przed kopiowaniem.

Od 2002 roku producenci płyt CD wprowadzili na rynek płyty ze wzmocnioną ochroną przed kopiowaniem. Ochrona ta jest niezgodna ze standardem określonym dla muzycznych płyt CD z 1982 (*Red Book*). Im bardziej zgodny jest odtwarzacz płyt CD z tym standardem, tym częściej dochodzi do wymienionych problemów przy odtwarzaniu płyt oryginalnych. Przerwy albo trzeszczenie występują po kilku sekundach odtwarzania, w każdym utworze.

W razie zgłaszania takich problemów należy sprawdzić, czy płyta CD bez ochrony przed kopiowaniem odtwarzana jest bez kłopotów. Jeśli tak jest, należy wytłumaczyć klientowi, że odtwarzacz CD spełnia wszystkie normy techniczne i nie jest uszkodzony.

W związku z powszechnymi zwrotami płyt CD z ochroną przed kopiowaniem, np. w Wielkiej Brytanii wycofano się z tego systemu ochrony. Wyżej wymieniony problem może dotyczyć także urządzeń innych producentów pojazdów. Proszę go uwzględnić przed wymianą odtwarzaczy CD.