



BMW serii 5 (E39), wszystkie modele do 01.11.2002 r.

Brak mocy

Przyczyna wyżej opisanej usterki mogą być uszkodzone cewki zapłonowe. Dodatkowo mogą być zapisywane różne kody błędów i może zapalać lampka kontrolna silnika.

Dodatkowo mogą być zgłaszane przerwy w zapłonie. W celu usunięcia awarii należy sprawdzić cewki zapłonowe. Jeśli zamontowane są cewki marki Bremi, trzeba sprawdzić datę produkcji. Można ją znaleźć na główicy cewki. Ostatnie cztery cyfry oznaczają datę produkcji (patrz rysunek). Jeśli cewki zostały wyprodukowane przed 42 tygodniem 2002 roku, należy je wymienić.

