



BMW wszystkie modele z dachem uchylno-przesuwным, rok produkcji 1994 – 2004

Awaria funkcji „dotykowej“ dachu uchylno-przesuwного

Jeśli w pojazdach tych nie działa funkcja dotykowa dachu uchylno-przesuwного, to możliwą przyczyną awarii jest przerwa w zasilaniu, np. po odłączeniu akumulatora. Aby usunąć usterkę, trzeba moduł sterujący zaprogramować na nowo. W tym celu należy postępować następująco:

- Włączyć zapłon.
- Przesunąć wyłącznik dachu uchylno-przesuwного w położenie „Podnoszenie” (*Aufstellen oder Heben*) i przytrzymać.
- Po osiągnięciu przez dach położenia krańcowego przytrzymać wyłącznik jeszcze przez 20 sekund.
- Jeśli programowanie zakończyło się powodzeniem, zostaje to potwierdzone przez lekkie podniesienie się dachu.