



Citroen

Berlingo I i II

Data produkcji: od 2005 do 2011

Wszystkie modele ze sterownikiem wielofunkcyjnym

Włączają się lampki kontrolne

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, przyczyną może być wilgoć. W górnej prawej części przedniej szyby (miejsce sklejenia z nadwoziem) mogą pojawiać się nieszczelności. W ten sposób woda przedostaje się do przedniej przestrzeni na nogi. Woda przedostaje się przez wiązkę kablową (w pobliżu osłony przeciwbryzgowej) do sterownika wielofunkcyjnego, co powoduje wymienioną usterkę. W takim przypadku należy uszczelnić szybę. Następnie osuszyć wiązkę kablową i sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń (korozji). W dalszej kolejności sprawdzić połączenie wtykowe sterownika, w razie potrzeby oczyścić. Jeżeli problem nie zniknie, wymienić sterownik.

Krótkie informacje