



## **Citroen Xsara Picasso z silnikiem Diesla 2,0l HDI**

### **Brak mocy i czarny dym.**

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że silnik nie ma mocy i pojawia się gęsty czarny dym, możliwą przyczyną jest zluźnione połączenie węża. W takim przypadku dotyczy to połączenia pomiędzy turbosprężarką i przewodem powietrza. Połączenie wykonane jest przez gumową osłonę elastyczną. Gumowa osłona elastyczna luzuje się na wyjściu turbosprężarki na wskutek czego brakuje powietrza przy przygotowywaniu mieszanki.

Aby usunąć usterkę należy zamontować dłuższą gumową osłonę elastyczną. Jednocześnie należy usunąć z przewodu powietrza ogranicznik gumowej osłony elastycznej, aby upewnić się, czy osłona może być wystarczająco nasunięta na przewód powietrza. Dodatkowo należy wymienić obejmę mocującą razem z elastyczną osłoną gumową.

Krótkie informacje

