



## **Daewoo Matiz (KLYA) rok produkcji: 1998 - 2000**

### **Silnik źle reaguje na dodanie gazu / gaśnie**

W wyżej wymienionych pojazdach źle ułożony przewód zapłonowy wysokiego napięcia może prowadzić do tego, że silnik gaśnie albo źle reaguje na dodanie gazu.

W trakcie prac podczas przeglądów może się zdarzyć, że przewód zapłonowy wysokiego napięcia zostanie tak założony, że będzie się stykał z rolką prowadzącą cięgna gazu. Może to zakłócać działanie cięgna gazu oraz powodować uszkodzenie przewodu. Jeśli nastąpi powyższa usterka należy sprawdzić, czy przewód nie jest uszkodzony i ewentualnie wymienić go. Następnie przewód należy tak ułożyć i zamocować, aby wykluczyć stykanie się go z rolką cięgna gazu.