



Daewoo Matiz (KLYA) rok produkcji: 2000 - 2001

Zakłócenia w wyniku uszkodzenia wiązki kabli modułu sterującego silnika

W wyżej wymienionych pojazdach przetarta wiązka kabli prowadząca od modułu sterującego silnika do komory silnika może powodować różne nieprawidłowości i komplikacje w pracy silnika.

Jeżeli użytkownik zgłasza objawy wskazujące na niewłaściwą pracę silnika należy w pierwszej kolejności sprawdzić wiązkę pod zaworem AGR.

W miejscu tym wiązka może stykać się ze śrubą opaski mocującej i ulegać przetarciu. Jeśli tak jest, należy wymienić wiązkę i tak ją na nowo ułożyć, aby wykluczyć kontakt z ostrymi krawędziami innych zespołów i możliwość ponownego przetarcia. Konieczne jest także obrócenie opaski mocującej.