




Ford Mondeo, produkowany do 13.07.98 Focus, produkowany do 10.99 Cougar, produkowany do 11.98 – tylko pojazdy z instalacją alarmową

Po zamknięciu drzwi świecą nadal lampy oświetlenia wnętrza i pomocnicze do wsiadania.

Przyczyną wyżej wymienionej usterki może być uszkodzony styk elektryczny wyłącznika drzwiowego. Dodatkowo usterka ta powoduje nieprawidłowości w działaniu albo braku aktywacji instalacji alarmowej. Usunięcie usterki polega na wymianie przewodnika drzwi z kontaktowym wyłącznikiem drzwiowym.

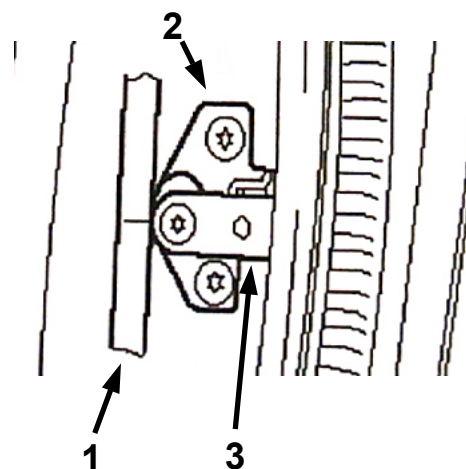

Sposób wymiany przewodnika:

- Zaznaczyć położenie przewodnika (2) na słupku B wzgl. C, przy pomocy kawałka taśmy klejącej (1) – patrz rysunek.
- Przy wymontowaniu przewodnika zwrócić uwagę, aby płytka podtrzymująca była zabezpieczona przed przesunięciem.
- Wykręcić wkręty i odłączyć wtyczkę.
- Zdjąć przewodnik wraz z uszczelką.
- Założyć uszczelkę na nowy przewodnik.
- Ustawić przewodnik odpowiednio do zaznaczenia (trzcień zamka 3 musi być poziomo) i mocno dokręcić wkręty.
- Ostrożnie zamknąć drzwi i sprawdzić ich właściwe położenie w stosunku do nadwozia.
- Dokręcić wkręty momentem 31 Nm.
- W razie potrzeby powtórzyć czynności we wszystkich pozostałych drzwiach.