



Ford Transit z dwuskrzydłowymi drzwiami tylnymi, model z roku 2000

Awaria ogrzewanej szyby tylnej lub centralnego zamka.

Jeśli w pojazdach tych zgłaszane są awarie ogrzewanej szyby tylnej lub centralnego zamka, to możliwą przyczyną usterki jest uszkodzenie wiązki kabli drzwi tylnych. W celu usunięcia usterki trzeba zamontować zmienioną wiązkę, z wzmocnieniem osłony przeprowadzenia kabli. W tym celu należy postępować następująco:

- Zdjąć tapicerkę drzwi tylnych i folię uszczelniającą w górnej części.
- Zależnie od wyposażenia, odłączyć wtyczkę szyby ogrzewanej i trzeciego światła hamowania.
- Wymontować lampę tylną. Za nią znajdują się połączenia wtyczkowe wiązki kabli drzwi tylnych, które trzeba rozłączyć.
- Odciągnąć mankiet gumowy (patrz rysunek) i odcepić przeprowadzenie wiązki z drzwi i słupka D.
- Wyciągnąć wiązkę.
- Włożyć nową wiązkę i zamontować ponownie wszystkie części w odwrotnej kolejności.
- Sprawdzić działanie wszystkich systemów.

