



VW

Golf IV

Wszystkie modele

Zaczyna świecić lampka kontrolna silnika

Jeżeli klient zgłosi opisany błąd, może to oznaczać uszkodzenie żarówek światła hamowania. Podczas sczytywania kodów błędów zostaje wykryte uszkodzenie wyłącznika światła hamowania. Wymiana wyłącznika nie powoduje wyeliminowania błędu, a jego skasowanie jest niemożliwe. Dlatego należy w pierwszej kolejności sprawdzić obie lampy światła hamowania. Jeżeli obie lampy są uszkodzone (bez listwy LED w klapie bagażnika), jest to prawdopodobna przyczyna pojawienia się błędu. Po wymianie lamp z reguły możliwe jest także usunięcie wpisu z pamięci błędów. Z powodu uszkodzenia obu lamp wyłącznik światła hamowania przekazuje fałszywy sygnał do sterownika silnika. Silnik interpretuje ten sygnał jako uszkodzenie wyłącznika światła hamowania.