

KRÓTKIE INFORMACJE



VW

T5, Transporter

Rok produkcji: od 2003

Wszystkie modele z drzwiami typu hatchback.

Zakłócenia funkcjonowania wycieraczki tylnej szyby.

W niektórych z powyższych pojazdów z powodu wady w jednym z silniczków wycieraczek szyby tylnej może dochodzić do różnych zakłóceń. Dotyczy to funkcji wycieraczki szyby tylnej oraz wycieraczki szyby przedniej. Czasami wycieraczki szyby tylnej wycierają bez przerwy i/lub nie reagują na różne ustawienia nastawnika kolumny kierownicy.

Kody błędów nie zawsze są zapisane w sterowniku.

Uszkodzenia silniczka wycieraczek tylnej szyby mogą być spowodowane przez wodę przedostającą się przez watek wycieraczek. Silne utlenianie lub wilgoć we wnętrzu mogą prowadzić do elektromigracji lub powstania stałego plusa. W takim przypadku silniczki wycieraczek szyby tylnej, które powodują problemy, można odłączyć w pierwszym kroku, dzięki czemu będzie można przynajmniej zapewnić funkcjonowanie wycieraczek szyby przedniej (np. do momentu zainstalowania silniczków zamiennych).

W tym przypadku należy wymienić silniczek/silniczki wycieraczek szyby tylnej.