



Honda Accord Coupe Rocznik modelu od 1999 do 2000 Wszystkie modele

Migocze kontrolka immobilizera.

Jeśli reklamuje się powyższą usterkę, możliwą przyczyną jest uszkodzona cewka odbiorcza w stacyjce. Dalej może być również reklamowane, że przy próbie startu rozrusznik obraca się, ale silnik nie uruchamia się. W takim przypadku sprawdzić czy w połączeniach przewodów pomiędzy:

- sterownikiem immobilizera zacisk 3 i sterownikiem silnika zacisk A13
- oraz
- sterownikiem immobilizera zacisk 2 i sterownikiem silnika zacisk A 25

nie doszło do zwarcia lub zwarcia z masą oraz czy nie zostały one przerwane. Jeśli nie znaleziono usterek sprawdzić cewkę odbiorczą i w razie potrzeby wymienić ją.