



Hyundai Atos 1.0 I

Kod silnika G4HC

Wszystkie pojazdy do roku produkcji 12.99

Silnik pracuje nierówno


Jeśli zareklamowano powyższą usterkę, możliwą przyczyną jest uszkodzona wiązka przewodów. Ponadto mogą być reklamowane:

- Brak mocy silnika
- Zwłoka w dodawaniu gazu
- Silnik gaśnie w czasie jazdy

W takich przypadkach sprawdzić i w razie potrzeby naprawić wiązkę przewodów, styki wtyczek i połączenia wtykowe do czujnika ciśnienia ssania, rozdzielacza zapłonu oraz przełącznika przepustnicy.

Dopilnować, aby przewody były ułożone w taki sposób, aby na połączeniach wtykowych nie występowały naprężenia rozciągające spowodowane np. przez wibracje silnika.

- 1 Nastawnik biegu jałowego
- 2 Czujnik ciśnienia w rurze dolotowej
- 3 Przełącznik przepustnicy
- 4 Wtyczka kontrolna momentu zapłonu
- 5 Zawór regeneracji oparów paliwa
- 6 Rozdzielacz zapłonu
- 7 Czujnik wału rozrządu
- 8 Regulator ciśnienia paliwa

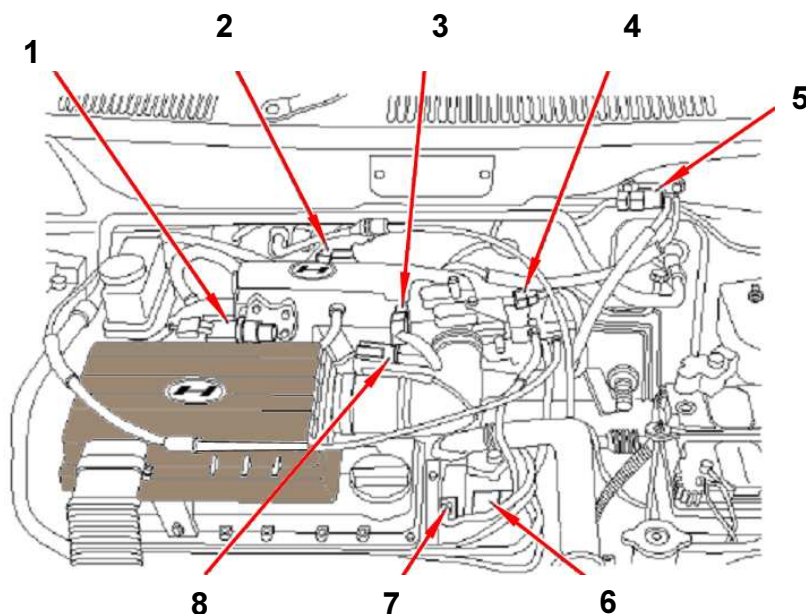

Krótkie
informacje