



## **Land Rover Freelander Z silnikiem Td4**

### **Silnik źle zaskakuje lub rozrusznik nie obraca.**

Jeśli w tych pojazdach reklamacja dotyczy tego, że silnik źle zaskakuje lub rozrusznik nie obraca, możliwą przyczyną jest utlenienie połączenia do masy. Dotyczy to połączenia do masy między akumulatorem i przekładnią. Przewód masy jest przykręcony z przodu przekładni, pod skrzynką filtra powietrza. Przez kontrolę wizualną utlenienia nie da się rozpoznać. Silne utlenienie jest widoczne dopiero po wykręceniu śruby mocującej na łbie śruby i przewodzie masy. W celu usunięcia błędu należy oczyścić kabel i śrubę mocującą.

Krótkie informacje