



## **Mercedes Benz Klasa C (W202) Z silnikiem 220 CDI (611.960)**

### **Silnik gaśnie podczas jazdy.**

Jeśli w tych pojazdach reklamacja dotyczy tego, że silnik po przebyciu trasy około 70 km gaśnie, możliwą przyczyną jest nieszczelna obudowa filtra paliwa. Nieszczelność jest na tyle mała, że nie następuje wyciek paliwa, ale powietrze dostaje się do układu. W pamięci błędów może pojawić się kod błędu P1187 „Raildrucküberwachung“ [„Kontrola ciśnienia wtrysku”]. Aby usunąć błąd, należy wymienić obudowę filtra paliwa na zmienioną wersję wykonania.