




Mercedes Benz klasy E (W 211)

Trudne uruchamianie silnika

Przyczyną zgłoszonego wyżej problemu może być nieprawidłowe działanie styków instalacji elektrycznej. Mogą one mieć kilka różnych źródeł. W celu rozpoznania usterki i jej usunięcia należy postępować następująco:

- Odłączyć przewód masowy od akumulatora.
- Wymontować tapicerkę przestrzeni dla nóg od strony pasażera.
- Sprawdzić połączenie gwintowe wiązki przewodów odpowiedzialnych za uruchamianie silnika. Może się zdarzyć, że końcówka kabla nie jest przykręcona prawidłowo do punktu mocowania na skrzynce bezpieczników. Przez to możliwe jest nadpalanie się styków. W takim przypadku należy wyczyścić końcówki i punkty mocowania, oraz zabezpieczyć je przed korozją.
- Dokręcić nakrętkę mocującą momentem 14 Nm.
- Może się również zdarzyć, że przewód akumulatora (1) będzie naciągnięty. Powoduje to wyginanie się trzpienia gwintowanego (2), przez co dochodzi do problemów z stykami wewnątrz skrzynki bezpieczników (3).
- Skorygować ułożenie kabla (patrz rys. 1).

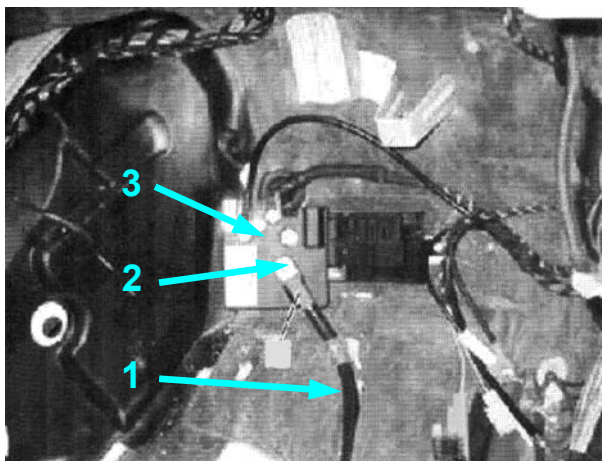

Rys. 1