



Mercedes Benz, klasy C (W 203)

Awaria zamka centralnego drzwi przednich.

Jeśli w tym typie samochodu użytkownicy zgłaszają nieprawidłową pracę centralnego zamka jednych z przednich drzwi, to możliwą przyczyną awarii jest naciskanie tapicerki drzwi na dźwignię sworznia zabezpieczającego zamek. W wyniku oddziaływania tapicerki zawinięciu ulega uszczelniająca dźwignię zamka mieszek gumowy.

W celu usunięcia awarii należy:

- Wymontować tapicerkę drzwi z źle działającym zamkiem.
- Ostrożnie zdjąć matę głuszącą w obszarze zamka drzwi.
- Ostrożnie wyciągnąć do góry zawinięty mieszek gumowy, przy pomocy szczypiec ze zwężonymi końcami.
- Sprawdzić działanie centralnego zamka.
- Ponownie przykleić matę głuszącą.
- Ponownie zamontować tapicerkę drzwi.
- Sprawdzić działanie centralnego zamka.