



Mercedes Benz E-klasa (W 210) Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów

Hałasy ze strefy tunelu wału napędowego.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że ze strefy tunelu wału korbowego słyszalne jest brzęczenie, możliwą przyczyną są drgania wozików widełek zmiany biegów. Przy pewnych zakresach obrotów lub stanach jazdy woziki widełek zmiany biegów mogą drgać tak mocno, że pojawia się reklamowane brzęczenie. Aby usunąć tę usterkę należy pomiędzy dźwignią pośrednią zmiany biegów a wozikami widełek zmiany biegów zamontować dodatkowe podkładki sprężyste.

Krótkie informacje

