

KRÓTKIE INFORMACJE



Mini BMW-Mini-Cooper Rok produkcji: 11/2003 - 01/2004 Kod silnika: W10 B16A Wszystkie modele bez układu nawigacji

Deska rozdzielcza sporadycznie nie działa.

Jeżeli w wymienionych pojazdach zostaje zgłoszony jeden z powyższych problemów, jako możliwą przyczynę należy wziąć pod uwagę nieprawidłowy styk na wtyczce wielokrotnej 12-stykowej deski rozdzielczej.

W celu wykonania diagnostyki wykonać kontrolę wzrokową wtyczki wielokrotnej 12-stykowej. Jeżeli wtyczka wielokrotna ma przezroczystą osłonę, należy wymienić wtyczkę na oferowaną przez producenta zmodyfikowaną wersję.

Dodatkowo wykonać kontrolę wzrokową styków/przewodów elektrycznych w obszarze deski rozdzielczej pod kątem prawidłowego zatrzaśnięcia wtyczki i ułożenia przewodów.

Osłona wtyczki:
Część zamienna nr: 61.13.8.365.906