



Opel Corsa C 2001 - 2003 **Combo 2001 - 2003** **Astra G 2000 - 2003** **Z silnikiem Y17DT / Y17DTL**

Szarpanie silnika przy zmianie obciążenia lub podczas rozruchu.

Jeśli w powyższych pojazdach reklamacja dotyczy tego, że silnik szarpie przy zmianie obciążenia, przyczyną może być niewłaściwa regulacja włącznika sprzęgła. Sterownik rozpoznaje wówczas uaktywniony włącznik, mimo że pedał sprzęgła nie został wciśnięty. Aby usunąć błąd, należy sprawdzić działanie włącznika sprzęgła odpowiednim przyrządem diagnostycznym. W razie, gdy przyrząd diagnostyczny, przy nie wciśniętym pedale sprzęgła, wskazuje uaktywnienie włącznika, należy skorygować jego regulację.

Wskazówka

Prosimy o instruowanie klientów, że po włączeniu należy zdjąć stopę z pedału sprzęgła, ponieważ w przeciwnym razie również może dochodzić do wspomnianych błędów.