



Opel Astra G, Zafira, wszystkie modele z lat 2000 – 2002

Skrzypiące dźwięki z obszaru kolumny kierownicy.

Najczęstszą przyczyną usterki objawiającej się skrzypieniem wydobywającym się z obszaru kolumny kierownicy jest jednostka połączeniowa poduszki powietrznej. Hałas powstaje, gdy uruchomiony jest wyłącznik kierunkowskazów i kierownica zostanie skręcona do oporu. Wyłącznik kierunkowskazu ociera się o nasadę jednostki połączeniowej, przy obrocie koła kierownicy i przy włączonym kierunkowskazu. W celu zlikwidowania tych dźwięków trzeba wymienić jednostkę połączeniową poduszki powietrznej. Wymiana wyłącznika kierunkowskazu nie przynosi poprawy.