



Opel Agila Corsa C Rok produkcji 2004-2005 Z silnikami Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP

Silnik gruchocze, kod usterki w pamięci usterek.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się gruchotanie silnika oraz że w pamięci usterek sterownika silnika zapisany został kod usterki P1405 możliwą przyczyną jest zawór zwrotny spalin. W takim przypadku zawór zwrotny spalin zablokowany jest przez cząsteczki z katalizatora. Aby usunąć tę usterkę, należy przeprowadzić przy pomocy odpowiedniego urządzenia diagnostycznego test nastawników tak, aby odpadły osadzone cząstki. Następnie uruchomić na wysokich obrotach na krótki czas silnik. Na koniec wykasować pamięć usterek.