



Opel Corsa B, Combo, Tigra, rok produkcji 1995 – 2000, z silnikami benzynowymi 1,4 l i 1,6 l, oraz z silnikami wysokoprężnymi 1,5 l i 1,7 l

Wskaźnik temperatury na czerwonym polu.

Jeśli w pojazdach tych wskaźnik temperatury przez długi czas znajduje się na czerwonym polu, to możliwą przyczyną usterki są ubytki płynu chłodzącego w obszarze wyłącznika termicznego przy chłodnicy. Ubytki te można wykryć poprzez widoczne krople płynu na wyłączniku termicznym lub wyschnięte ślady płynu na chłodnicy poniżej wyłącznika. W celu usunięcia usterki należy wymienić miedziany pierścień uszczelniający wyłącznika termicznego na pierścień metalowy z wkładką gumową.