



Opel Vectra C Wszystkie modele z elektronicznym układem klimatyzacji automatycznej (ECC) Nr id. pojazdu (VIN) 21000015–

Akumulator rozładowuje się Utrudnione uruchamianie silnika

W niektórych przypadkach przyczyną rozładowywania się akumulatora może być uszkodzenie zespołu sterującego elektronicznego układu klimatyzacji automatycznej. Samodzielna zmiana stanu akumulatora może prowadzić do stałego poboru prądu o wartości 75 mA. W takim przypadku należy sprawdzić oprogramowanie na tabliczce znamionowej (rys.).

Jeśli pod kodem kreskowym znajduje się wersja „S3.10” lub „S3.12”, jednostka ECC musi zostać wymieniona.

Jeśli jednostka ECC została już wymieniona przez warsztat partnerski, zaznaczono to białym punktem na pokrywie skrzynki bezpieczeństwa w komorze silnika.

