



## **Opel Vivaro, rok produkcji 2001 – 2003, z silnikami 1,9 DI (F9Q-762) i 1,9 DTI (F9Q-760)**

### **Zwiększanie się obrotów silnika podczas zmiany biegów.**

Jeśli w pojazdach tych zwiększają się obroty silnika podczas zmiany biegów, to przyczyną usterki może być wyłącznik przy pedale sprzęgła. Wyłącznik przy pedale sprzęgła przekazuje niewłaściwy sygnał do modułu sterującego silnika.

W celu usunięcia usterki należy wymienić wyłącznik przy pedale sprzęgła i zestaw kabli połączeniowych z adapterem do zmienionej wersji wyłącznika. W nowych wyłącznikach trzpień uruchamiający jest dłuższy niż w starych.

Od stycznia 2003 montowane są seryjnie zmienione wyłączniki pedału sprzęgła.