



Opel Vivaro, model z roku 2001 – 2003

Awaria silnika wycieraczek, przepalenie się bezpiecznika FC 15.

Jeśli w pojazdach tych nie działa silnik wycieraczek i przepala się bezpiecznik FC 15, to możliwą przyczyną usterki jest przeciążenie tego bezpiecznika.

Awaria ta występuje tylko w zimnych porach roku, gdy wycieraczki przymarzają do przedniej szyby. Po włączeniu wycieraczek pobór prądu silnika wycieraczek wzrasta tak mocno, że przepala się bezpiecznik 25 A. W celu usunięcia usterki można wymienić bezpiecznik na mocniejszy – 30 A. Zmiana w wiązce kabli nie jest w tym przypadku konieczna.

Uwaga:

Od marca 2003 montowana jest fabrycznie zmieniona wiązka kabli z mocniejszym bezpiecznikiem.