



Opel Vectra-C, Signum, Zafira-B Kod silnika Z22YH

Wszystkie pojazdy do daty produkcji 02.2006

**Silnik pojazdu nie zaskakuje.
Zła wydajność.
Kod błędu P1405**

Jeżeli przy opisanych objawach zostanie odczytany kod błędu P1405, może to mieć związek z usterką mechaniczną w zaworze EGR. W takim przypadku należy wymontować i sprawdzić zawór EGR. Jeżeli czop zaworu jest zakleszczony, można skorzystać z następujących metod naprawy. Oprócz wymiany zaworu można alternatywnie wykonać następujące czynności.

Producent pojazdu nie instaluje już zaworów EGR od kodów silnika 11444562 (02.2006->).

Zamiast zaworu EGR jest instalowana płyta nakrywająca (OE nr: 55562899). Na koniec należy zaprogramować sterownik silnika od nowa lub wyłączyć funkcję „zawór EGR”.

Oprogramowanie sterownika może zostać uaktualnione tylko przez autoryzowanego dealera.