



## **Renault Kangoo 1.6L Od roku produkcji 12.2002 Wszystkie pojazdy z kodem silnika K4..**

### **Zła praca silnika**

Jeśli zostanie zareklamowana powyższa usterka, możliwą przyczyną jest uszkodzona cewka zapłonowa. Daje ona znać o sobie poprzez nierówną pracę silnika na biegu jałowym oraz przy przyspieszaniu. Należy wymienić cewki zapłonowe oznakowane numerem części Renault do 330-03. Numer ten znajduje się w górnej części cewki zapłonowej (patrz ilustr.).



Jednakże cewki zapłonowe powinny być zawsze przed wymianą zdiagnozowane. Cewki zapłonowe dostępne są w handlu z nr Helli: 5 DA 749 475-161.