



Rover 200 **Rok modeli 1995-1999** **z silnikami serii K i T**

Silnik nie daje się uruchomić lub silnik pracuje po wyłączeniu zapłonu.

Jeśli w pojazdach tych silnik nie daje się uruchomić lub po wyłączeniu zapłonu pracuje dalej to możliwą przyczyną tego stanu jest nieprawidłowe połączenie elektryczne z masą. Z powodu nieprawidłowego połączenia z masą występują problemy z napięciem na sterowniku silnika oraz zakłócenia sygnału blokady pojazdu i sterowania alarmu antywłamaniowego. Dotyczy to połączenia z masą usytuowanego na ścianie czołowej obok akumulatora.

W celu usunięcia usterki należy:

- Odkręcić połączenie masowe.
- Oczyszczyć przyłącze - gwint śruby, śrubę i styk z karoserią. Na styku z karoserią nie mogą pozostać jakiegokolwiek ślady lakieru lub korozji.
- Zamocować ponownie kabel masy.
- Zabezpieczyć połączenie przed korozją.

Sprawdzić czy pojazd prawidłowo uruchamia się i czy silnik się wyłącza.