



Rover 45

Wszystkie modele od rocznika 1999

Przerwy w zapłonie silnika i/lub nieprawidłowe zwiększanie obrotów.

Jeśli w tych pojazdach użytkownicy zgłaszają przerwy w zapłonie silnika i/lub nieprawidłowe zwiększanie obrotów to możliwą przyczyną awarii są uszkodzone kable cewek zapłonowych. Nieprawidłowy montaż górnej pokrywy silnika (nad cewkami zapłonowymi) powoduje zakleszczenie i uszkodzenie kabli cewek zapłonowych. W celu usunięcia usterki należy:

- Zdemontować górną pokrywę silnika.
- Sprawdzić uszkodzenia połączeń kablowych cewek zapłonowych na odcinku, na którym prowadzone są one pod pokrywą.
- Naprawić uszkodzone miejsca lub w razie potrzeby wymienić zespół kabli.
- Ułożyć prawidłowo kable i zabezpieczyć przed ponownym uszkodzeniem.
- Zamontować górną pokrywę silnika.