





## Rover 45, rok produkcji 1999 do 2004

### Przerwy w zapłonie

Przyczyną pojawienia się powyższej usterki może być złe poprowadzenie wiązki kabli cewki zapłonowej. Dodatkowo usterka ta powoduje opóźnienie reakcji silnika na naciśnięcie pedału przyspieszania. Występuje to szczególnie przy mocniejszym naciśnięciu pedału gazu (ruszanie z miejsca, wyprzedzanie itp.). Na rysunku 1 przewody są zaciśnięte pod pokrywą silnika, co może się zdarzyć w przypadku niewłaściwego montażu pokrywy. W takim przypadku należy odkręcić pokrywę i tak przesunąć wiązkę w uchwycie, aby nie wystawała ona poza krawędź pokrywy (patrz rys. 2).

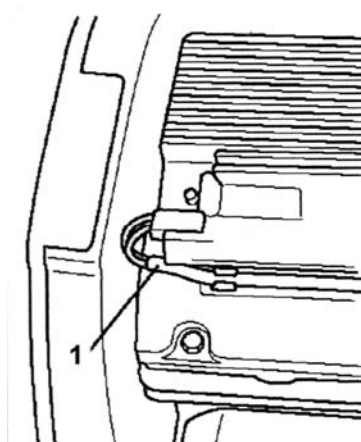

Rys. 1

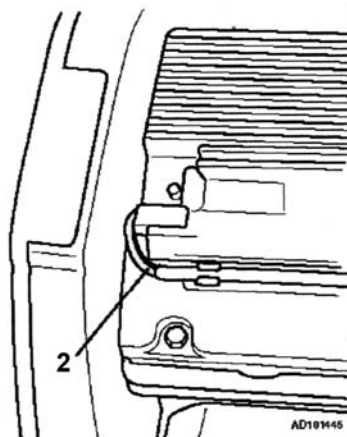

Rys. 2