



## **MCC Smart Smart City, Cabrio, Fortwo rok produkcji 1998 – 2003 z silnikiem 40 kW**

### **Rozładowany akumulator**

Przyczyną częstego rozładowywania się akumulatora w tych modelach jest zbyt wysoki prąd spoczynkowy tablicy rozdzielczej. W celu diagnostyki usterki należy sprawdzić oznaczenie typu i pobór prądu spoczynkowego tablicy przyrządów. Jeśli będzie to tablica o oznaczeniu typu V016 – V019 i zmierzony prąd spoczynkowy będzie większy niż 50 mA, to jedynym sposobem usunięcia awarii będzie wymiana zestawu wskaźników.