



Subaru **Impreza 2,0 L** **Od roku produkcji 12.2000** **Z kodem silnika EJ 201**

Kontrolka silnika świeci się

Jeśli reklamowana jest powyższa usterka, możliwą przyczyną jest przełącznik biegu jałowego skrzyni biegów. W pamięci mogą być zapisane następujące kody usterek: P0301, P0302, P0303, P0304. Usterki te są wpisywane do pamięci również wtedy, jeśli przy poszczególnych cylindrach zarejestrowano kilka przerw w zapłonie. W takim przypadku przy pomocy urządzenia diagnostycznego sprawdzić przerwy w zapłonie każdego cylindra. Jeśli jednak układ zapłonowy pracuje bezusterkowo to w takim przypadku wymienić przełącznik biegu jałowego skrzyni biegów (patrz ilustr.).

