



## **SUZUKI**

### **Grand Vitara**

**Okres produkcji: Czerwiec 2005 - luty 2007**

**Silnik: Diesel**

### **Zakłócenia w różnych układach — wiązka przewodów silnika uszkodzona**

**Problem:**

Wiązka przewodów silnika może być uszkodzona i wywoływać zakłócenia w różnych układach.

**Przyczyna:**

Wiązka przewodów silnika mogła zostać uszkodzona przez zbyt wystające noski mocujące pokrywę silnika. Mogą one ocierać się o wiązkę przewodów i wywoływać zakłócenia w różnych układach elektrycznych.

Dotyczy to wymienionych wyżej pojazdów o numerach VIN:

Od JSAJTA44V 00100031 do 208945     i  
od JSAJTD44V 00100054 do 223901

**Rozwiązanie problemu:**

Sprawdzić wiązkę przewodów, w razie potrzeby naprawić i zainstalować protektor, który można zakupić u autoryzowanego partnera handlowego Suzuki.

**Krótkie informacje**

