



Volvo V70 rok produkcji 1997 – 2000, z silnikiem 2,4 l (B5244S2)

Bak wspomagania układu hamulcowego, zła praca silnika

Jeśli w pojazdach tych zanika wspomaganie układu hamulcowego i silnik zaczyna źle pracować, to przyczyną awarii jest uszkodzenie przewodu podciśnienia. Uszkodzeniu ulegają odcinki przewodów prowadzące do urządzenia wspomagającego. Pod filtrem powietrza w przewodzie znajduje się połączenie, w którym wąż może się obluzować. Aby usunąć tę usterkę, należy założyć wąż na łącznik i zabezpieczyć go opaską przed ponownym obsunięciem.

Aby dostać się do tego łącznika, trzeba wymontować filtr powietrza. Na zakończenie należy odczytać pamięć błędów i usunąć wpisy związane z wyżej wymienionym problemem.